


安全评价项目现场勘察记录表

2021年10月13日

客户名称	云南大为制氨有限公司		
项目名称	云南大为制氨有限公司安全现状评价		
单位或项目地址	曲靖市沾益区花山镇		
现场勘察记录			
序号	勘察场所或装置	序号	勘察场所或装置
1	合成氨装置	4	公用辅助设施
2	尿素装置	5	厂区周边环境
3	联碱装置	6	其他现场了解的情况
勘察意见	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1[#]氨冷器安全阀处跨接松动，保温层脱落。 2. 2[#]水泵穿管线腐蚀，损坏。 3. 氨库常压氨罐围堰旁防爆接线盒孔未封堵。 4. 储氨罐操作平台（大于3m），垂直梯无护栏。 5. 液氨充装站靠计量称消防水炮阀门手轮被防护栏遮挡，不便于应急时操作。 6. 低温甲醇洗甲醇卸车静电释放设置在防护栏上，未与静电接地线连接。 7. 合成装置闪蒸槽 S04502 液位计失效，不能有效识别液位。 8. 低温甲醇洗甲醇罐区部分穿线管管口未封堵。 9. 充装作业点安全阀门、法兰锈蚀严重。 10. 气化装置 12 楼框架防爆照明灯穿线管断开，未修复。 11. 联碱分厂 2#离心机顶部下液管法兰螺栓未佩戴齐全。 		
现场勘察人员签字	周路平、徐卫琼		
被评价单位对勘察事实确认	黄开军		

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页



扫描全能王 创建